Pico – NL – 02 – Kalibreren – 1020



Bedieningsconsole kan afwijken van type of model weger

Waarschuwing!! wijzigen van parameters anders dan beschreven in dit document kan resulteren in een onbruikbare machine.

Inhoud

1 MACHINE KLAARMAKEN 3
2 VANAF BEGIN SCHERM 3
3 HOOFD MENU 3
4 HET SYSTEEM SETUP MENU 3
5 WACHTWOORD SCHERM 4
6 KALIBRATIE SCHERM 4
7 CAL CODE 5
8 KALIBRATIE MENU 5
9 TWEE-PUNT KALIBRATIE 5
10 EERSTE KALIBRATIE PUNT 6
11 TWEEDE KALIBRATIE PUNT 6
12 TERUG NAAR HET BEGIN SCHERM 7

1 MACHINE KLAARMAKEN

Draai de “stop / start”-schakelaar (4) naar de “STOP” positie.

2 VANAF BEGIN SCHERM


Druk langer dan 2 seconden op de “ENTER”-knop om naar het hoofdmenu te gaan.



> 2 s

3 HOOFD MENU


Druk op de “ENTER”-toets om het menu System setup te openen.

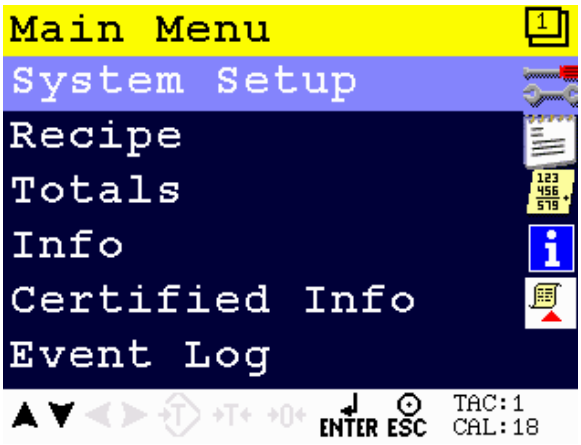



4 HET SYSTEEM SETUP MENU

Gebruik de “pijl omlaag”-toets om indicator instellingen te selecteren en druk op de “ENTER”-toets.

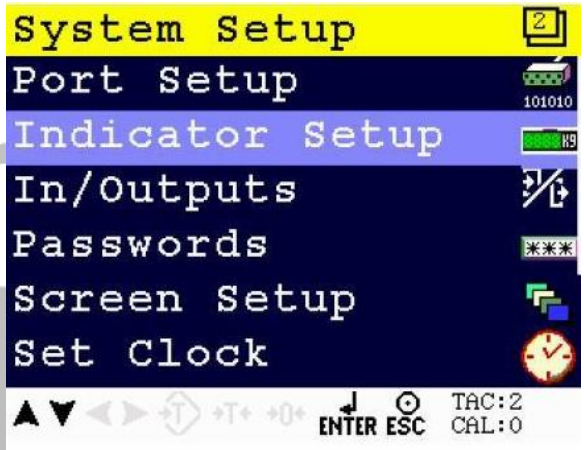




5 WACHTWOORD SCHERM

Voer het wachtwoord in. Gebruik de toetsen “pijl omhoog”, “pijl omlaag”, “pijl links” of “pijl rechts” om het wachtwoord in te voeren. Het wachtwoord is 4 keer spatiebalk. Bevestig het volledige wachtwoord door op de “ENTER”-toets te drukken als de cursor op “OK” staat.





1. OK for confirming password
2. Walk through password going right
3. Walk through password going left
4. Space


Wachtwoord = 4 x spatie

6 KALIBRATIE SCHERM

Selecteer kalibratie en druk op de “ENTER”-toets.






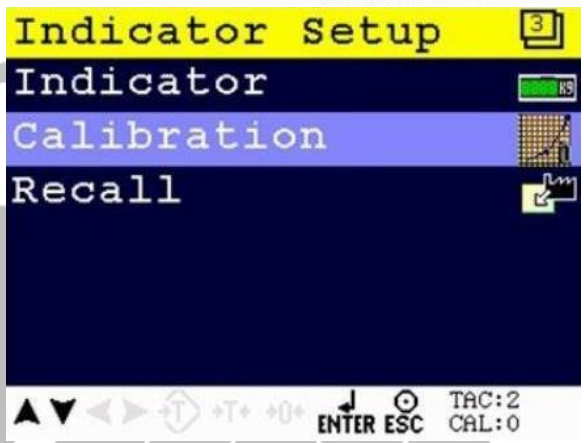



7 CAL CODE

CAL Code (Nummer) met de “pijl omhoog”-toets en bevestig met “ENTER”-toets. Cal-code wordt rechtsonder op het scherm weergegeven. Elke keer dat de kalibratie instellingen worden gewijzigd, stijgt de CAL-code automatisch met 1.

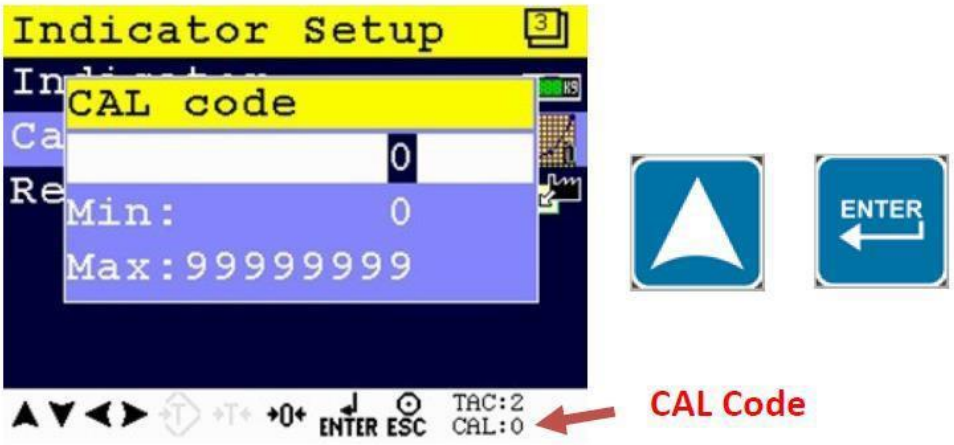

In het voorbeeld is CAL = 0

8 KALIBRATIE MENU

Selecteer Kalibratie door op de “pijl omlaag”-toets te drukken, en bevestig met de “ENTER”-toets.



9 TWEE-PUNT KALIBRATIE

Selecteer “Dual point” en druk op de “ENTER”-toets.






10 EERSTE KALIBRATIE PUNT

Voordat u verder gaat, moet u ervoor zorgen dat de weegbak leeg, schoon en stabiel is

Druk op de “ENTER”-toets voor kalibratie, het nieuwe 0 punt.

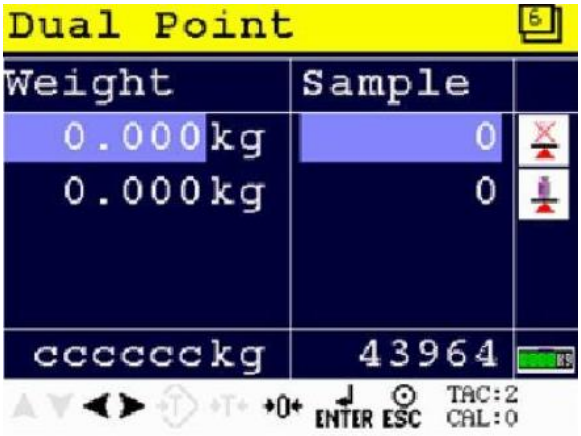



11 TWEEDE KALIBRATIE PUNT

Voor het instellen van het tweede kalibratie punt is een referentiewaarde nodig. Voor dit machine model wordt een referentie gewicht van ***100 g*** geadviseerd.

Plaats het referentie gewicht in de weegbak van de machine

Gebruik de toetsen “pijl omhoog”, “pijl omlaag”, “pijl links” en “pijl rechts” om het referentie gewicht in te voeren. Als de machine stabiel is, bevestigt u het tweede kalibratie punt door op de “ENTER”-toets te drukken.





12 TERUG NAAR HET BEGIN SCHERM

Druk zes keer op de “ESC”-toets om terug te gaan naar het hoofdscherm.



×6

U MACHINE IS NU GEKALIBREERD
