
Compact – DE – 02 – Kalibrieren – 1020

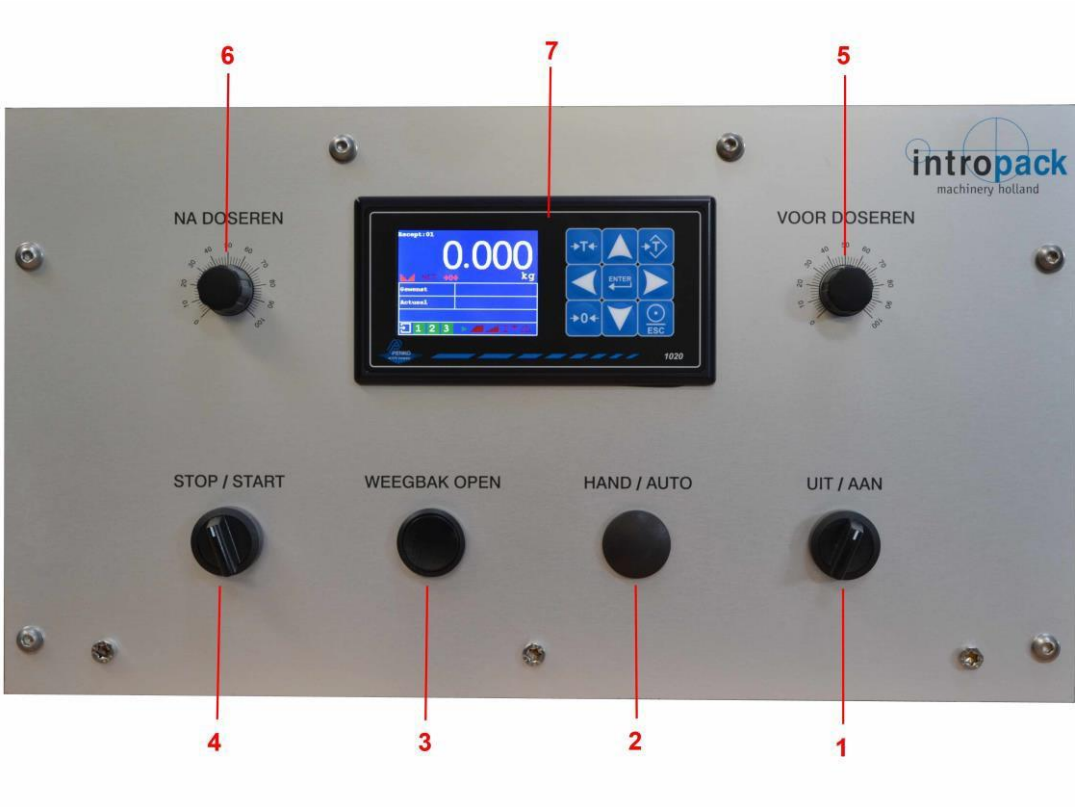

Einfache Kalibrierung der Waage in 12 Schritten

ACHTUNG!! Die Änderung der Parameter abweichend von dieser Anleitung kann die Funktion beeinträchtigen und bzw. Ganz ausschalten!

Inhalt

1 MACHINE KLAARMAKEN ..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2 VANAF BEGIN SCHERM ..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3 HOOFD MENU ..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

4 HET SYSTEEM SETUP MENU 3

5 WACHTWOORD SCHERM ..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

6 KALIBRATIE SCHERM ..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

7 CAL CODE 5

8 KALIBRATIE MENU 5

9 TWEE-PUNT KALIBRATIE 6

10 EERSTE KALIBRATIE PUNT ..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

11 TWEEDE KALIBRATIE PUNT ..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

12 TERUG NAAR HET BEGIN SCHERM ..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1 VORBEREITUNG DER MASCHINE

Drehen Sie den „Stop/Start“-Schalter (4) auf die Position „STOP“.

2 VOM STARTBILDSCHIRM AUS


Drücken Sie den “Enter”-Taste länger als 2 Sekunden um zum Hauptmenü zu kommen.



> 2 s

3 HAUBTMENÜ


Drücken Sie die „ENTER“-Taste, um das System-Setup-Menü zu öffnen.

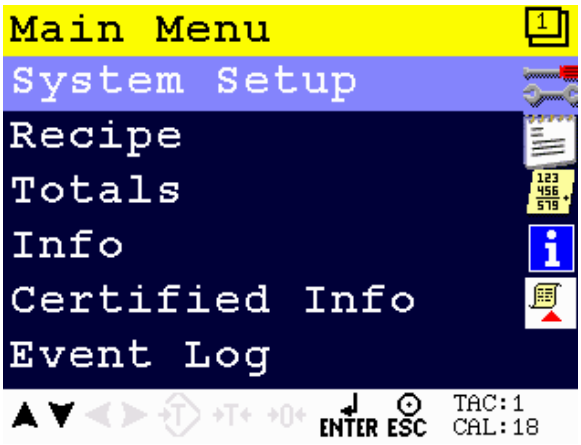



4 EINSTELLUNGEN (SYSTEEM SETUP MENU)


Verwenden Sie die Pfeiltaste „nach unten“, um die Indikatoreinstellungen auszuwählen, und drücken Sie die „Eingabetaste“.

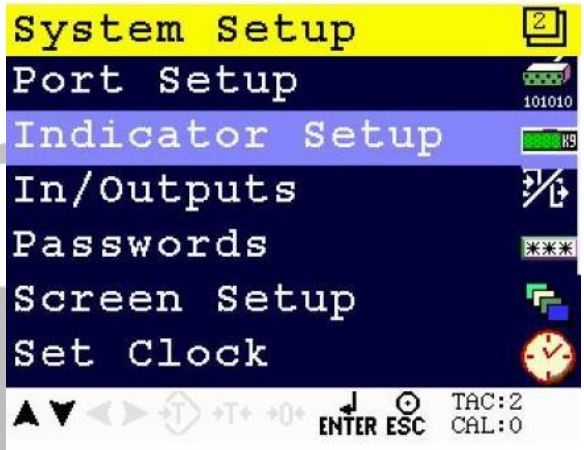



5 THE PASSWORD SCREEN (PASSWORD BILDSCHIRM)

Geben Sie das Passwort ein. Verwenden Sie die Pfeiltasten (nach oben, unten, links oder rechts), um das Passwort einzugeben. Das Passwort besteht aus viermaligem Drücken der Leertaste. Bestätigen Sie das vollständige Passwort, indem Sie die „ENTER“-Taste drücken, während sich der Cursor auf „OK“ befindet.

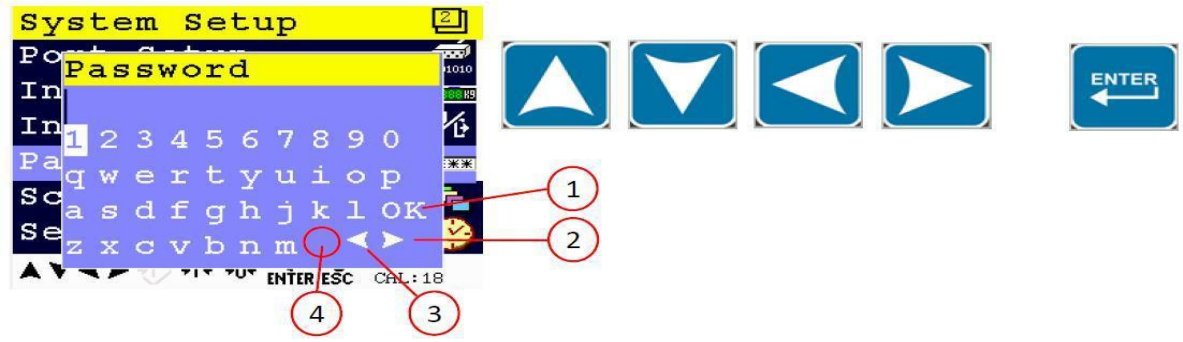

1. OK for confirming password
2. Walk through password going right
3. Walk through password going left
4. Space

Password = 4× Leertaste

6 BILDSCHIRM KALIBRIERUNG


Wählen Sie Kalibrieren und drücken Sie die Enter – Taste.





7 CAL CODE EINGEBEN

Geben Sie den CAL-Code (Zahl) mithilfe der „Pfeil-nach-oben“-Taste ein und bestätigen Sie mit der „ENTER“-Taste. Der CAL-Code wird unten rechts auf dem Bildschirm angezeigt. Bei jeder Änderung der Kalibrierungseinstellungen erhöht sich der CAL-Code automatisch um 1.

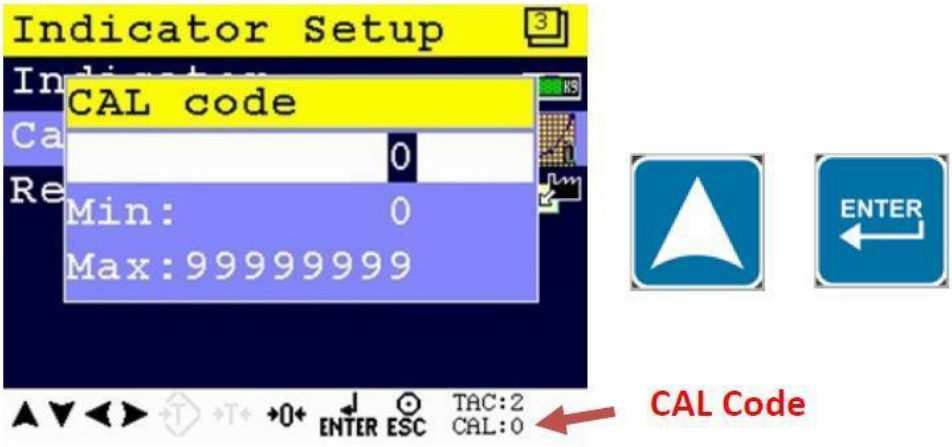

Im Beispiel steht der CAL code auf = 0

8 KALIBRIERUNG MENÜ

Wählen Sie „Kalibrierung“ durch Drücken der „Pfeil-nach-unten“-Taste aus und bestätigen Sie mit der „ENTER“-Taste.





9 ZWEI-PUNKT (DUAL POINT) KALIBRIERUNG

Wählen Sie „Dual point“ aus und drücken Sie die „ENTER“-Taste.






10 Der erste Kalibrierungspunkt

Bevor Sie weitermachen, stellen Sie sicher, dass die Waage unbelastet ist, sauber und stabil.

Drücken Sie die „ENTER“-Taste zur Kalibrierung – für den neuen Nullpunkt.

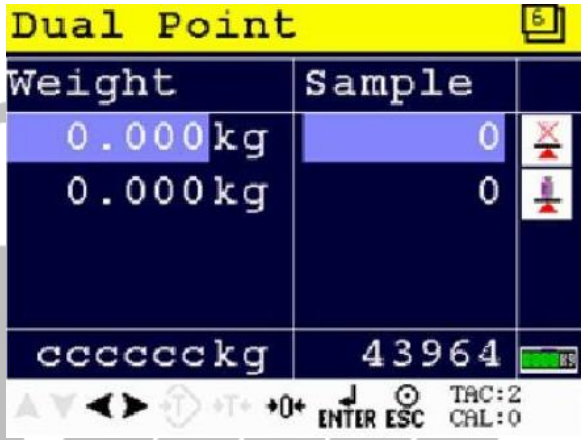



11 DER ZWEITE KALIBRIERPUNKT

Für die Einstellung des zweiten Kalibrierpunkts ist ein Referenzwert erforderlich. Für dieses Maschinenmodell wird ein Referenzgewicht von ***1 kg*** empfohlen.

Legen Sie das Referenzgewicht in den Wiegebehälter

Verwenden Sie die Tasten „Pfeil nach oben“, „Pfeil nach unten“, „Pfeil nach links“ und „Pfeil nach rechts“, um das Referenzgewicht einzugeben. Sobald das Gerät stabil ist, bestätigen Sie den zweiten Kalibrierpunkt durch Drücken der „ENTER“-Taste.





12 ZURÜCK ZUM STARTBILDSCHIRM

Drücken Sie sechsmal die „ESC“-Taste, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.



×6

IHRE MASCHINE IST NUN KALIBRIERT
